

NÁVOD - AZBEST

Odpovědnost:

Projektový manažer je zodpovědný za dodržování instrukcí na stavbě.
Všichni pracovníci jsou zodpovídají za dodržování těchto instrukcí.

Popis:

Instrukce zajišťují dodržování pravidel při práci s azbestem, aby se zabránilo poškození životního prostředí a zdraví personálu.

Firma si musí zajistit povolení k provádění prací ještě před zahájením práce s asbestem. Firma podá žádost o povolení na Úřadu inspekce práce. Žádost se podává prostřednictvím zvlášť pro to určeného formuláře. Tento návod je k formuláři připojen.

Před podáním žádosti Úřadu inspekce práce připojí zástupci pověření v rámci firmy dohledem nad bezpečností a ochranou zdraví při práci svá prohlášení.

Pouze pracovníci se speciálním výcvikem mohou pracovat s azbestem.

Předběžným přezkoumáním je určen druh azbestu, aby mohla být přijata odpovídající opatření. Oblast sanitace azbestu by měla být jasně označena značkami. "Azbest – vstup neoprávněným osobám zakázán". Kouření není povoleno. V případě potřeby se použije páska na zapečetění vstupu.

V prostorách pro převlékání by měla být vždy k dispozici sprcha.

To by mělo mít normální tlak vody a teplou a studenou vodu. Šatna musí být vhodně zařízena. Měla by být rozdělena na špinavou zónu, mycí zónu a čistou zónu. Po ukončení práce vstoupí pracovníci nejprve do špinavé zóny. Tady si sundají špinavé pracovní oblečení. Pracovní obleky pro jednorázové použití se odhodí do plastových pytlů. S pytly je dále nakládáno jako s azbestovým odpadem. Ve špinavé zóně je instalován silný ventilátor s filtrem HEPA. Ten vytváří podtlak takovým způsobem, že všechna azbestová vlákna ve vzduchu jsou nasáta a odvedena ventilátorem. Poté se zaměstnanci přesunou do sprchové zóny. Osobní hygiena je zde prováděna tak, aby se zajistilo odstranění všech azbestových vláken.

Po dokončení očisty mohou zaměstnanci přejít do čisté zóny. Zde mohou trávit přestávky. Každý, kdo cítí azbest šli jím kontaminované materiály a zařízení se musí po dokončení této pracovní fáze osprchovat. Čistění zařízení a materiálů musí být prováděno v prostoru určeném pro práci s asbestem. Vyčištěná zařízení a materiály jsou zabaleny do plastu a utěsněny.

Během provádění prací s asbestem je třeba usilovat o uvolnění co nejmenšího množství prachu. Je požadováno, aby desky či jiné kusové materiály byly demontovány vcelku. Například vytažením hřebíků nebo případně rozřezáním. Podkladové materiály musí být zkontrolovány. Pokud je to nutné, je vysavačem vyluxován jejich povrch nebo jsou jinak vyčištěny tak, aby byl odstraněn veškerý azbestový prach.

Měly by být používány schválené ochranné prostředky. Při práci v uzavřených prostorech používejte vždy plnou masku s filtrem P3. Při práci v otevřeném prostoru lze místo plné masky použít polomasku s filtrem P3.

Obleky a rukavice pro jednorázové použití jsou po použití vhozeny do zapečetěného pytle a označeny nápisem "Kontaminováno azbestem". Je-li třeba, používají se návleky na boty.

Na stavbě musí být k dispozici oddělené místnosti, v nichž se nacházejí pracovníci a zařízení vystavená azbestu. Tyto prostory jsou také označeny "Azbest - přístup neoprávněným osobám zakázán".

Pracovníci, kteří mohou být vystaveni azbestovým vláknům, by měli být předvoláni ke zvláštnímu zdravotnímu vyšetření. Zdravotní prohlídka musí také zahrnovat také rentgenové vyšetření plic.

Skien 10.04.2022



Bent Westlund
Projektový manažer

Totalriv AS

Snipetorpgata 5, 3715 Skien – post@totalriv.no – www.totalriv.no
