

INSTRUKS - ASBEST

Ansvarlig:

Daglig leder er ansvarlig for at rutinen følges.

Alle arbeidstakere har ansvar for å følge denne rutinen.

Beskrivelse:

Rutinen skal sikre at regler ved sanering av asbest følges for å unngå skader på personell og miljø.

Virksomheten skal sørge for å være godkjent for saneringsarbeid før arbeid påbegynnes.

Virksomheten skal alltid sørge for at innhentes tillatelse fra Arbeidstilsynet før arbeidet påbegynnes.

Dette gjøres på eget søknadsskjema og denne rutine skal vedlegges.

Før søknaden sendes til Arbeidstilsynet, skal verneombud, arbeidsmiljøutvalget og verne- og helsepersonalet ved virksomheten bli forelagt søknaden til uttalelse.

Kun personell med særskilt opplæring gis anledning til å arbeide med asbestsanering.

Type asbest skal fremkomme som følge av forundersøkelse slik at tiltak kan iverksettes ut i fra dette.

Området for asbestsanering skal tydelig merkes med skilt. "Asbest - Adgang forbudt for uvedkommende" Røyking er ikke tillatt. Sperrebånd brukes ved behov.

Det skal alltid finnes dusj tilgjengelig på vaskeplassen.

Denne skal ha normalt vanntrykk og varmt og kaldt vann. Det skal etableres egnet skifterom. Denne skal inndeles i en skitten sone, vaskesone og ren sone. Saneringsarbeiderne tar seg først inn i skitten sone.

Her tar man av seg skittent arbeidstøy. Engangsutstyr kastes i plastsekker. Disse blir deponert sammen med asbestavfall. I skitten sone etableres det en kraftig vifte med HEPA filter. Denne sørger for å etablere undertrykk slik at eventuelle asbestfibre i luften trekkes ut gjennom viften. Etter dette går de ansatte videre inn i dusjsonen. Her foretas det personlig hygiene for å sikre fjerning av asbestfibre.

Etter endt vask kan de ansatte gå videre inn i den rene sonen. Her kan pauser avikles. Alle som sanerer asbest skal dusje etter endt arbeidsøkt. Rengjøring av utstyr og materiell skal utføres i saneringssonen. Etter at utstyr og materiell er rengjort skal det pakkes inn i plast og forsegles.

Under utføring av sanering skal det tilstrebes å frigjøre minst mulig støv under arbeidene. Plater og annet materiell tilstrebes å demonteres hele. For eksempel ved at spiker trekkes ut eller eventuelt kappes. Underliggende materialer må inspiseres. Ved behov støvsuges disse eller rengjøres på annen måte slik at alt asbeststøv fjernes.

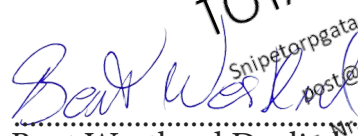
Det skal brukes godkjent verneutstyr. Ved innvendig sanering så skal det alltid brukes helmaske med P3-filter. Ved utvendig sanering så kan det brukes halvmaske med P3-filter i stedet for helmaske.

Engangsdresser og hansker skal kastes i tett pose etter bruk og merkes "Forurensset av asbest". Skoovertrek benyttes ved behov.

Det skal besørges eget, adskilt rom der asbesteksponert personell og utstyr skal være. Dette skal også merkes "Asbest - Adgang forbudt for uvedkommende"

Arbeidstakere som kan bli eksponert for asbestfibre skal innkalles til særskilt helseundersøkelse hvor kontrollen også skal innebefatte røntgen av lunger.

Skien 10.04.2022


TOTALRIV AS
Snipetorp gate 5 - 3715 Skien
post@totalriv.no
Nr. 923 829 407
Bent Westlund Daglig leder